



6594189

NAF Test Eierskifte

Testdato
09.10.2026

Kunde

Navn Tor-Arne Wolden
Medlemsnummer 14971642
Adresse Conrad Holmboes veg 8
Postnummer og -sted 9011 TROMSØ
Telefon 41292952
E-post torwolde@pm.me



Kjøretøy

Bilmerke	Mazda	Motorstørrelse	2191 cm ³
Modell	CX-5	Motoreffekt	110 kW
Type	KE	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ZH36929	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JMZKEN91800147361	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	206141	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	21.01.2013
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2027



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



6594189

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
2.11		Nøkler til skiboks/lastestativ mangler	
36.7	Lykter/lys - virkemåte.	Feil lysjustering:	Venstre nærllys, Høyre nærllys, Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
36.14		* 36,7 Nærllys litt høy. Tåkelys lav.	
47.3	Dører.	Ulyd fra dørstopper/ hengsel	Venstre foran, Høyre foran
47.11		* 47.3 Knirking i hengsel/dørstopper VFD, HFD	
49.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Manglende eller skadet deksel	Høyre forskjerm
64.13		Mangelfull oppretting/tilpasning	Støtfanger bak
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
3.7		Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
10.11	Vindusvisker, spyler.	Dårlig viskergummi	Bakrute
13.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
22.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
35.4	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
43.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	Register
49.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Bakluke/-dør
50.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Bakluke/-dør
53.7	Førersete.	Slitasje/sprekker på sete	
59.5	Varseltrekant.	* Ikke funnet pga mye last i bagasjerom.	
61.8	Laste-/bagasjerom.	Forventet bruksslitasje	
63.11	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Ikke kontrollert pga mye last i bagasjerom	
64.21	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse steinsprut/lakksår	Støtfanger bak
64.24		Lakkriper:	Støtfanger bak
64.25		Bulk(er)	Støtfanger bak
64.34		Bilen er delvis omlakkert:	Panser, Høyre fordør
64.38		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt og skitten
66.10	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	* Knirk i foringer.	
91.21	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	



6594189

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Dato	Km.stand
20.01.2026	200158
24.04.2025	182837
07.06.2024	160872
15.09.2023	143951
06.07.2023	136252

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 4 °C


Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor



6594189

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Skilter.	✓	42 - Oljenivå motor.	✓
2 - Sentrallås/nøkler.	R	43 - Utvendig tilstand motor.	O
3 - Service/Dokumentasjon.	O	44 - Motorfester.	✓
Interiør.		45 - Registerreim.	✓
4 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	46 - Drivreim generator.	✓
5 - Varsellamper/ meldinger.	✓	Karosseri.	
6 - Brems pedal.	✓	47 - Dører.	R
7 - Bremskraftforsterker.	✓	48 - Elektrisk vindusheis.	✓
8 - Instrumenter.	✓	49 - Døråpning.	R
9 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	50 - Dørtrekk.	O
10 - Vindusvisker, spyler.	O	51 - Bilbelte.	✓
11 - Lyktespyler / Visker.	✓	52 - Gulvmatter/-teppe.	✓
12 - Lyd / lyssignaler.	✓	53 - Førersete.	O
13 - Glassruter.	O	54 - Bakseter.	✓
14 - Setevarmer.	✓	55 - Passasjersele.	✓
15 - Innvendig speil.	✓	58 - Tilhengerfeste.	✓
16 - Utvendig speil.	✓	59 - Varseltrekant.	O
17 - Solskjermet.	✓	60 - Refleksvest.	✓
19 - Taktrekk.	✓	61 - Last-/bagasjerom.	O
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
21 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	O	63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	O
22 - Interiør generelt.	O	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
Prøvekjøring.		Underside.	
23 - Motor virkemåte.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
24 - Kjøreegenskaper.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	O
26 - Girkasse. (automatisk)	✓	67 - Stabilisator.	✓
29 - Parkeringsbrems.	✓	68 - Differensial.	✓
30 - Bremsvirkning.	✓	69 - Drivaksler.	✓
32 - Avgassanalyse. (Diesel)	✓	71 - Bremseslør.	✓
Motor.		72 - Bremseslanger.	✓
33 - Panser.	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
34 - Understellsnummer.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	✓
35 - Feilkodeutlesing.	O	75 - Parkbrems.	✓
36 - Lykter/lys - virkemåte.	R	76 - Støtdempere.	✓
37 - Lykter/lys - tilstand.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
38 - Oppvarmet rute/speil.	✓	78 - Lekkasjer.	✓
39 - Bremsvæske.	✓	80 - Mellomaksel.	✓
40 - Kjølesystem.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
41 - Batteri 12 volt.	✓	82 - Travers.	✓

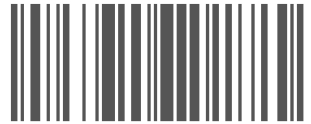

6594189

Underside.

83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
84 - Styrestag/ledd.	✓
85 - Styresnekke, tannstang.	✓
86 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	✓
91 - Ekstra hjulsett..	O



6594189

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
30.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	2,50
30.2		Bremsevirkning, HF	2,30
30.3		Bremsevirkning, VB	1,60
30.4		Bremsevirkning, HB	1,60
32	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	275 °C
40.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
41.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
41.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
41.3		Målt kaldstart-kapasitet:	715 ampere
45	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
87.2		Bremsekivetykkelse VF	27,00 mm
87.3		Bremsekivetykkelse HF	27,30 mm
87.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
87.5		Bremsekivetykkelse VB	9,60 mm
87.6		Bremsekivetykkelse HB	9,60 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.2		Mønsterdybde VF	8,60 mm
89.3		Mønsterdybde HF	8,70 mm
89.4		Mønsterdybde VB	8,60 mm
89.5		Mønsterdybde HB	8,70 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6594189

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming– vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.



6594189

Bilder og vedlegg



1. Døråpning.

R



2. Førersetet.




3. Lakk / karosseri utvendig.

R



4. Lakk / karosseri utvendig.

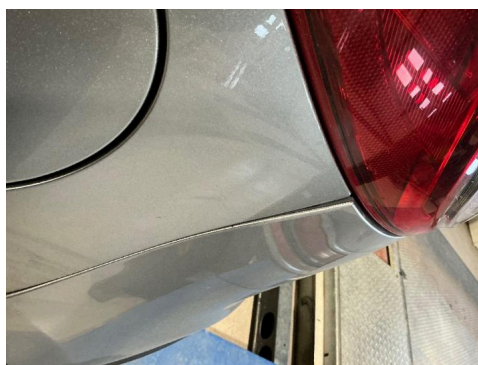

5. Lakk / karosseri utvendig.

R

NAF Senter Tromsø
Alkeveien 10
9015 Tromsø
Telefon:
Fax:
E-mail: Eirik.jensen@naf.no
Website: Www.Naf.no



9. okt. 2026

Køretøj: Mazda CX-5 2.2 16V CDi Skyactiv-D 4WD (GH,KE)
Motorkode: SH-Y1
Produktionsår: 12-14
Kilometerstand: 206142 (skrevet af kontrolløren) 9. okt. 2026 10:54:41
Registrering Nr: ZH36929
VIN: JMZKEN91800147361 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 9. okt. 2026 10:58:52

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Diesel CAN	0 Fejl
Drivlinje	SSU = start/stop-enhed	0 Fejl
bremsesystem	ABS CAN	0 Fejl
bremsesystem	SCBS = intelligent bremsekraftforstærkning	0 Fejl
bremsesystem	EPB = elektromekanisk parkeringsbremse	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	SAS airbag	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg CAN	ikke tilgængelig
Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	FSC = frontkamera	1 Fejl
Fejlkode: C1001-92 Kamera-/lys-/synsystem Funktion ukorrekt.		
Førerassistentsystem	SBS/MRCC = nødbremseassistent/aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	RVM = bakovervågning	0 Fejl
Komfort	Keyless Go CAN	ikke tilgængelig

Komfort	Central styreenhed CAN	0 Fejl
Komfort	Modul sæde for førerside CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdersmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdersmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Forlygtmodul CAN	0 Fejl
Komfort	Anhængermodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	IC = kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	PSM = parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	AFS = kurvelys	0 Fejl
Komfort	Jævnstrømsomformer	ikke tilgængelig
Komfort	CMU = karosseristyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	Automatgear CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firehjulstræk CAN	0 Fejl
Undervogn	Aktiv chassiskontrol CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Audio-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Taleregistrering CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Multimedieinstrument CAN	ikke tilgængelig