



Teknisk test uten påkost

TESTDATO: 06.08.2025

MINI COOPER 122 HK MANUELL 2WD

AS34722

122 825 KM

31.08.2011
Førstegang registrert

Bensin

CHASSISNR: WMWSU310X0T082120

BRUKTIMPORT: Ja


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 28.02.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.

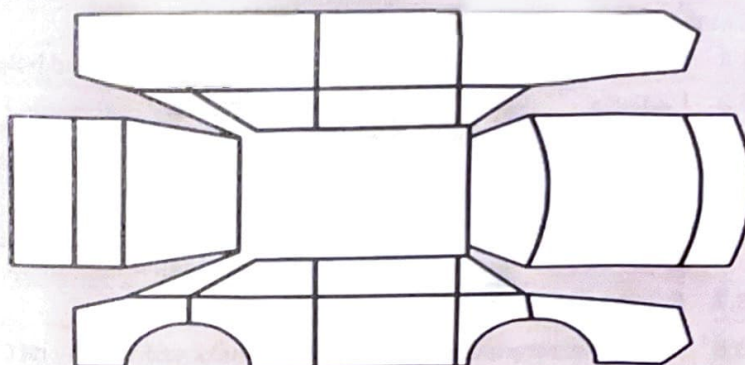

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Nøkler	Mangler. 1 Stk nøkkel med ved taksering, ikke kontrollert reservenøkkel.	
Assistentsystemer og diagnose		
2.1 Sensor	Funksjonsfeil på avstandsmåler. Feillagring PDC midtre h-side , h-side og ytre h-side.	
2.2 Diagnose	Feilkoder. Feillagring vanos eksosside .	
Eksteriør		
3.1 Under bil	Rust. Mye rust underside ved bakstilling.	
3.2 Panser -	Lakkslitasje panser.	foran
3.3 Dører -	Bulk. Flere bulker h-framdør.	høyre foran
3.4 Bakluke -	Rust/korrosjon. Rust bakluke.	bak
3.5 Skjermer -	Bulk. Flere bulker h-framskjerm.	høyre foran
3.6 Skjermer -	Rust. Rust v-bakskjerm .	venstre bak
3.7 Skjermer -	Rust. Rust h-bakskjerm.	høyre bak
3.8 Vinduspussere/-spyler -	Viskerarm knakk ved vask av bil (Tabbe verksted)	bak
3.9 Dekk/Felger	Hjulsett mangler - vinter. Vinterhjul ikke tilstede ved taksering, ikke kontrollert.	
3.10 Dekk/Felger -	Kantkjørt felg. Alle sommerfelger er kantkjørt.	alle
3.11 Dekk/Felger -	Hjul montert i feil kjøreretning . Sommerhjul h+v side er montert i feil kjøreretning.	venstre, høyre, foran
3.12 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk.	
3.13 Støtfanger -	Skrubbskader underkant. Noe skrubbskader underside frontfanger	foran, nede
3.14 Tak -	Steinsprut. Noe steinsprut fremre del tak.	foran
3.15 Frontvindu -	Steinsprut. Steinsprut / slitasje frontrute.	foran
Motor		
4.1 Eksosanlegg	Skade på flexirør. Noe løs flexikobling , ingen lekkasje pr. nå.	
4.2 Lekkasje	Oljelekkasje fra motor. Oljelekkasje motor, trolig sim-ring reimhjul veiv.	
4.3 Service	Pkk-kontroll. Til info : Neste Pkk 28.02.2027	
4.4 Service	Til info : Neste service 10.2025 / 26.000 km	
4.5 Motor	Stor slitasje kamaksler.	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Forstilling -	Kraftig rustet travers fram.	foran
5.2 Forstilling -	Slitt casterstagforing. Slitt casterforing h+v side fram.	venstre, høyre, foran
Bremser		
6.1 Bremsefunksjon -	Pulserende. Pulsering bremsekiver fram + rust. Bremseklosser målt til 8mm.	foran
6.2 Skiver -	Rust. Rust + slitasje bremsekiver bak, bremseklosser målt til 8mm.	bak
6.3 Bremseskjold -	Gjennomrustet. Gjennomrustet bremseskjold h-fram.	høyre foran
Gir og drivlinje		

7.1	Girkasse	Lekkasje simring. Oljelekkasje girkasse , sim-ring utgående h-side.	
7.2	Clutch/kobling/svinghjul	Rust bremsørør til slavesylinder clutch.	
Interiør			
8.1	Varme/AC/Klima	Ulyd kupevifte.	



1.1 Mangler
1 Stk nøkkel med ved taksering, ikke kontrollert reservenøkkel.

06/08/2025 13:08:51				
Integrated Service Technician 4.54.31				
Application: Programming data: 4.54.31				
VIN: T082120 Vehicle: MB08P08HAT/Coachcraft180 180MANUAL/CELL2011407				
Mileage: 122829 km / 76319 mls 1 Level actual: P056 11-07-310				
KL 15: 14.8 V KL 30: 14.9 V				
Operations: Vehicle Information Service Functions Software updates Control Unit Replacement Vehicle modification				
Repair/maintenance: Test & Diagnosis Fault pattern Function Structure Component Structure Test Search SAE fault code input				
Fault memory: Fault pattern Function Structure Component Structure Test Search SAE fault code input				
Code	Description V	Mileage	Existent	Class
002845	VANOS exhaust Actuator movement	122730 km / 76280 mls	No	
008E2C	PDC Ultrasonic sensor, rear right	122824 km / 76319 mls	yes	
008E2E	PDC Ultrasonic sensor, rear centre right	122792 km / 76296 mls	No	
008E36	PDC Linear, rear centre right, ultrasonic sensor	122800 km / 76304 mls	yes	

2.1 Funksjonsfeil på avstandsmåler
Feillagring PDC midtre h-side , h-side og ytre h-side.

06/08/2025 13:08:51				
Integrated Service Technician 4.54.31				
Application: Programming data: 4.54.31				
VIN: T082120 Vehicle: MB08P08HAT/Coachcraft180 180MANUAL/CELL2011407				
Mileage: 122829 km / 76319 mls 1 Level actual: P056 11-07-310				
KL 15: 14.8 V KL 30: 14.9 V				
Operations: Vehicle Information Service Functions Software updates Control Unit Replacement Vehicle modification				
Repair/maintenance: Test & Diagnosis Fault pattern Function Structure Component Structure Test Search SAE fault code input				
Fault memory: Fault pattern Function Structure Component Structure Test Search SAE fault code input				
Code	Description V	Mileage	Existent	Class
002845	VANOS exhaust Actuator movement	122730 km / 76280 mls	No	
008E2C	PDC Ultrasonic sensor, rear right	122824 km / 76319 mls	yes	
008E2E	PDC Ultrasonic sensor, rear centre right	122792 km / 76296 mls	No	
008E36	PDC Linear, rear middle right, ultrasonic sensor	122800 km / 76304 mls	yes	

2.2 Feilkoder
Feillagring vanos eksosside .



3.1 Rust
Mye rust underside ved bakstilling.



3.1 Rust
Mye rust underside ved bakstilling.



3.1 Rust
Mye rust underside ved bakstilling.



3.1 Rust
Mye rust underside ved bakstilling.



3.1 Rust
Mye rust underside ved bakstilling.



3.1 Rust
Mye rust underside ved bakstilling.



3.1 Rust
Mye rust underside ved bakstilling.



3.1 Rust
Mye rust underside ved bakstilling.




3.1 Rust
Mye rust underside ved bakstilling.



3.1 Rust
Mye rust underside ved bakstilling.



3.2 Øvrige feil
Lakkslitasje panser.

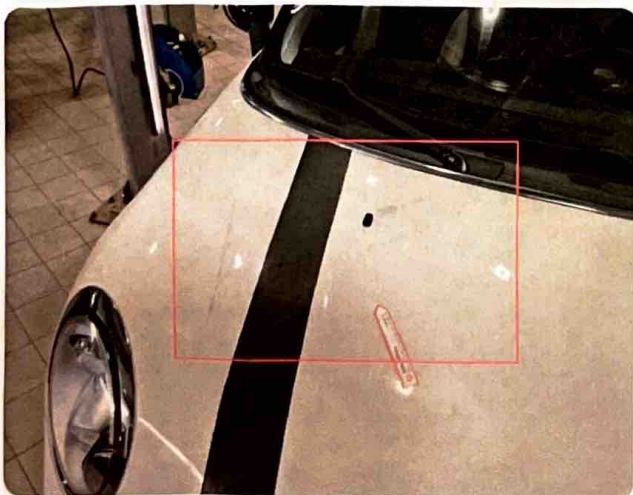

3.2 Øvrige feil
Lakkslitasje panser.



3.3 Bulk
Flere bulker h-framdør.



3.4 Rust/korrosjon
Rust bakluke.



3.4 Rust/korrosjon
Rust bakluke.



3.5 Bulk
Flere bulker h-framskjerm.




3.6 Rust
Rust v-bakskjerm .



3.6 Rust
Rust v-bakskjerm .



3.6 Rust
Rust v-bakskjerm .

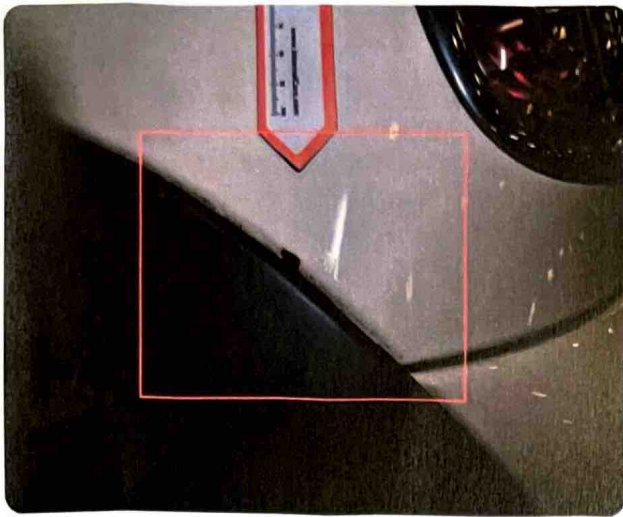

3.6 Rust
Rust v-bakskjerm .




3.7 Rust
Rust h-bakskjerm.



3.7 Rust
Rust h-bakskjerm.




3.7 Rust
Rust h-bakskjerm.

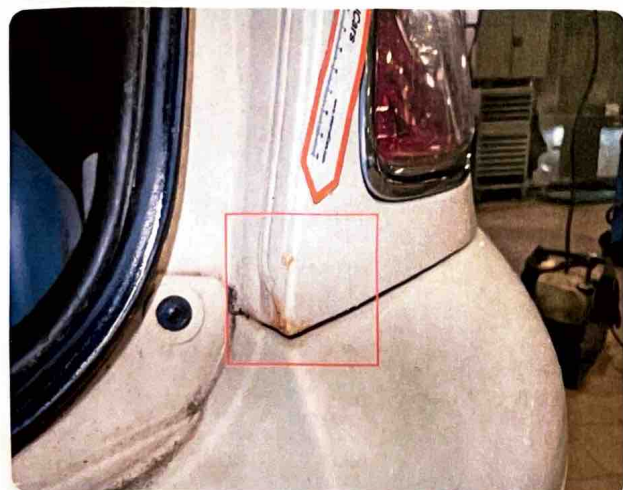

3.7 Rust
Rust h-bakskjerm.



3.8 Øvrige feil
Viskerarm knakk ved vask av bil (Tabbe verksted)

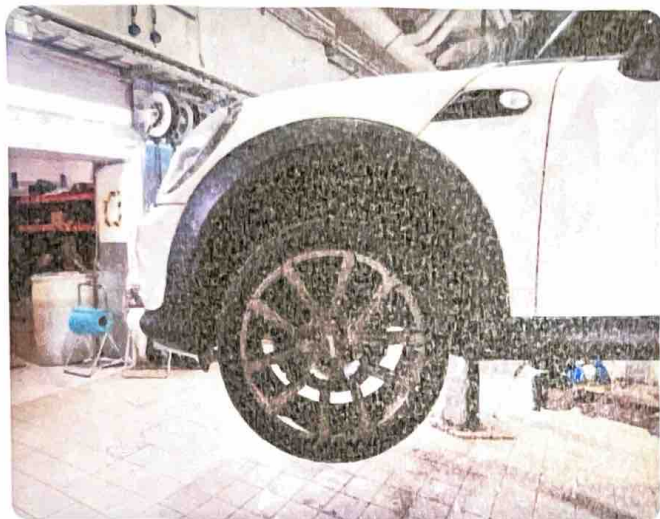

3.10 Kantkjørt felg
Alle sommerfelger er kantkjørt.



3.10 Kantkjørt felg
Alle sommerfelger er kantkjørt.




3.10 Kantkjørt felg
Alle sommerfelger er kantkjørt.



3.10 Kantkjørt felg
Alle sommerfelger er kantkjørt.



3.10 Kantkjørt felg
Alle sommerfelger er kantkjørt.

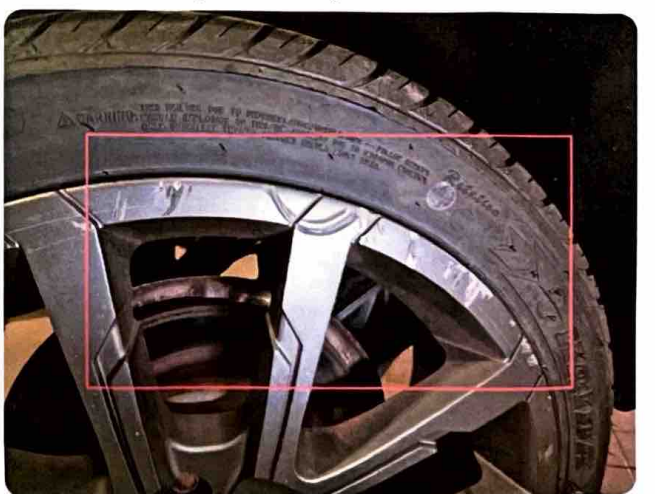

3.10 Kantkjørt felg
Alle sommerfelger er kantkjørt.



3.10 Kantkjørt felg
Alle sommerfelger er kantkjørt.




3.10 Kantkjørt felg
Alle sommerfelger er kantkjørt.



3.11 Hjul montert i feil kjøreretning
Sommerhjul h+v side er montert i feil kjøreretning.




3.11 Hjul montert i feil kjøreretning
Sommerhjul h+v side er montert i feil kjøreretning.

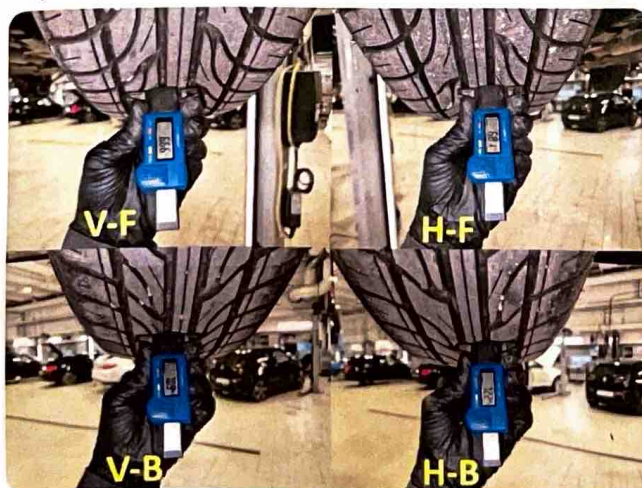

3.12 Øvrige feil
Dekkdybdemåling sommerdekk.



3.13 Skrubbskader underkant
Noe skrubbskader underside frontfanger

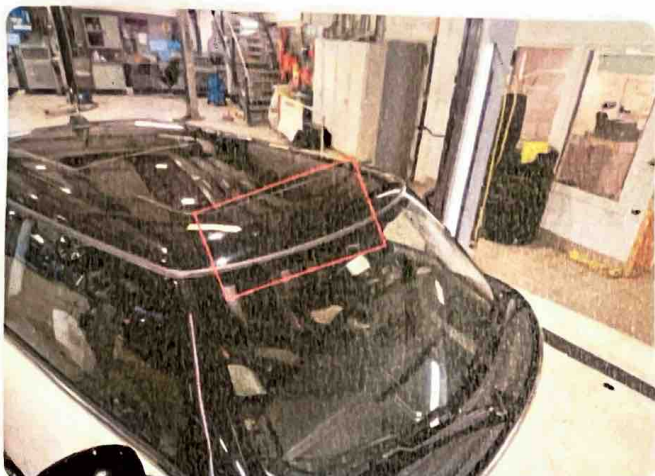

3.14 Steinsprut
Noe steinsprut fremre del tak.



3.14 Steinsprut
Noe steinsprut fremre del tak.



3.14 Steinsprut
Noe steinsprut fremre del tak.



3.15 Steinsprut
Steinsprut / slitasje frontrute.




3.15 Steinsprut
Steinsprut / slitasje frontrute.



4.1 Skade på flexirør
Noe løs flexikobling , ingen lekkasje pr. nå.



4.2 Oljelekkasje fra motor
Oljelekkasje motor, trolig sim-ring reimhjul veiv.

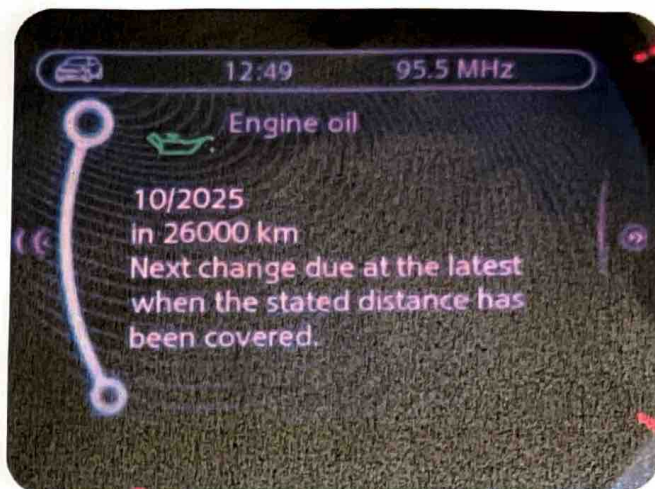

4.4 Øvrige feil
Til info : Neste service 10.2025 / 26.000 km




4.5 Øvrige feil
Stor slitasje kamaksler.




4.5 Øvrige feil
Stor slitasje kamaksler.



5.1 Øvrige feil
Kraftig rustet travers fram.

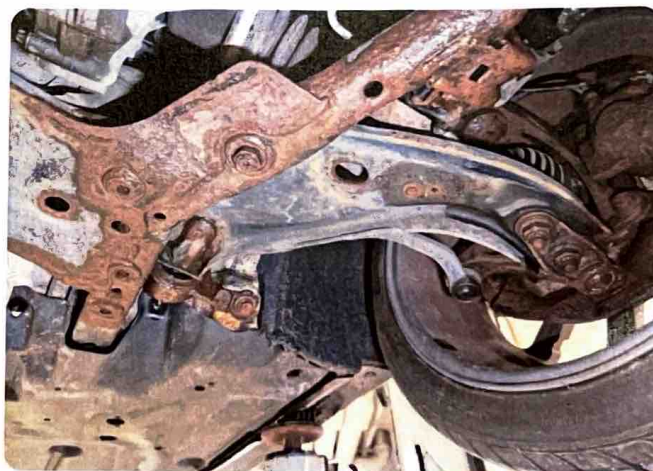


5.1 Øvrige feil
Kraftig rustet travers fram.

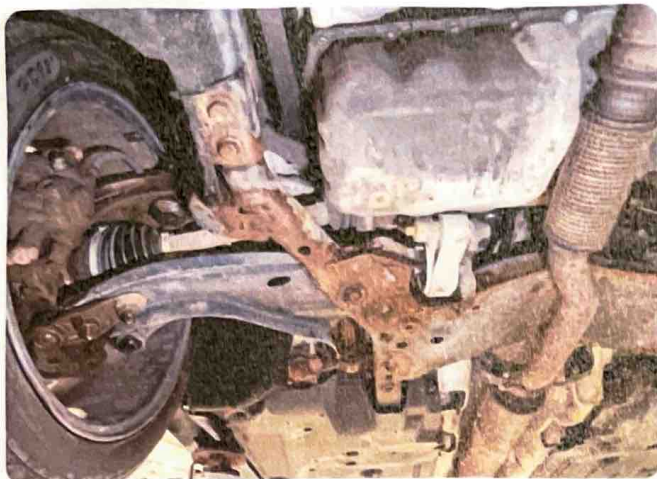

5.1 Øvrige feil
Kraftig rustet travers fram.




5.1 Øvrige feil
Kraftig rustet travers fram.

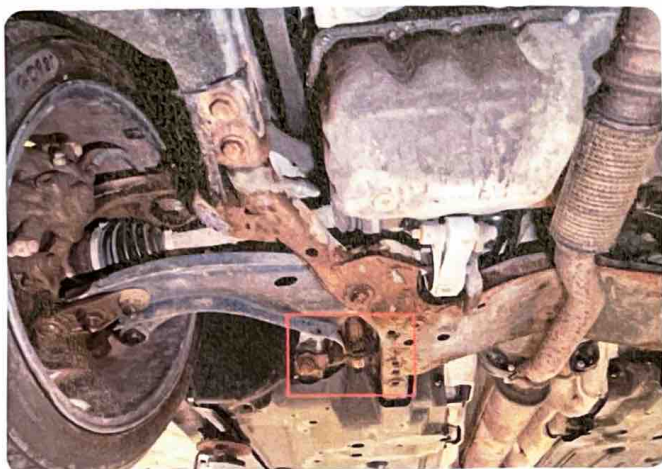

5.2 Slitt casterstagforing
Slitt casterforing h+v side fram.



5.2 Slitt casterstagforing
Slitt casterforing h+v side fram.

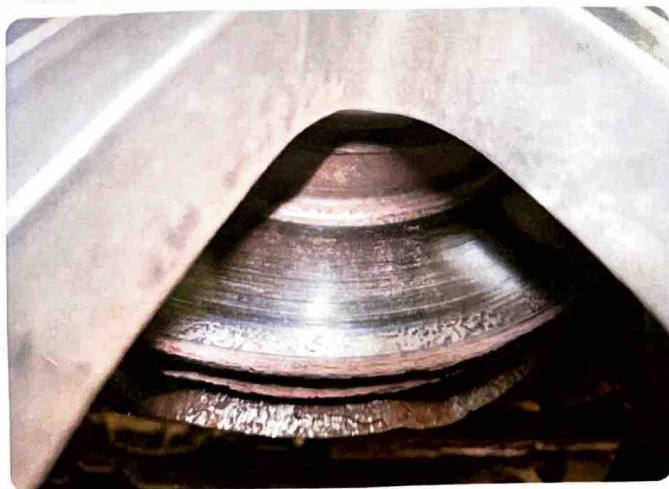

6.1 Pulserende
Pulsering bremseskiver fram + rust. Bremsklosser målt til 8mm.




6.2 Rust
Rust + slitasje bremseskiver bak, bremsklosser målt til 8mm.




6.3 Gjennomrustet
Gjennomrustet bremseskjold h-fram.




6.3 Gjennomrustet
Gjennomrustet bremseskjold h-fram.

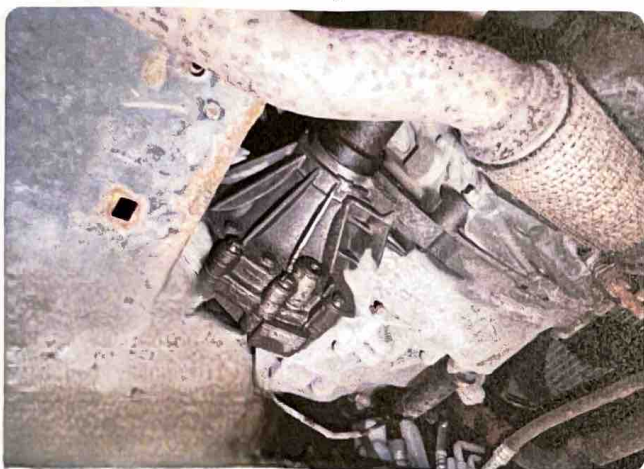

7.1 Lekkasje simring
Oljelekkasje girkasse , sim-ring utgående h-side.

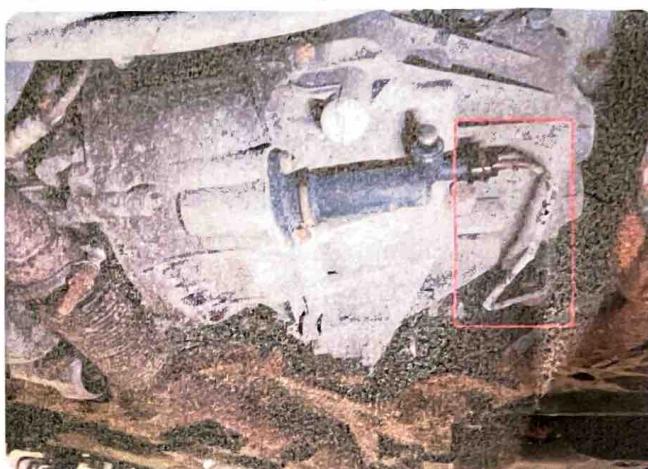


7.2 Øvrige feil
Rust bremsørør til slavesylinder clutch.

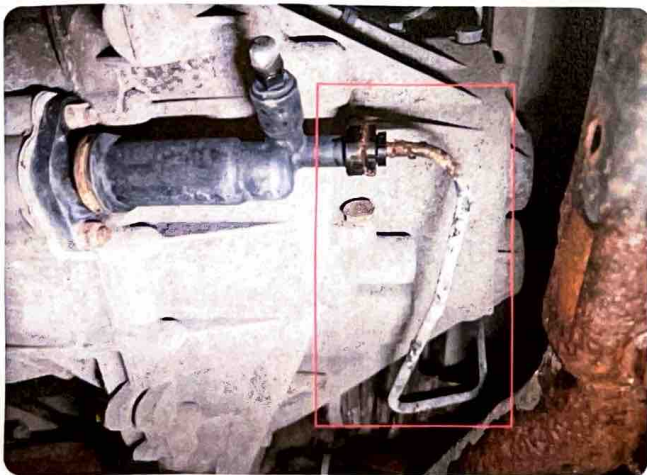

7.2 Øvrige feil
Rust bremsørør til slavesylinder clutch.





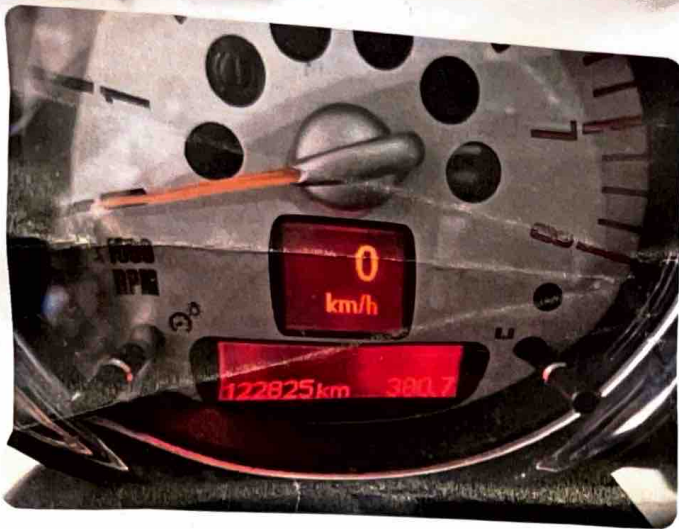



TESTFORHOLD/DATA

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER
TIDLIGERE BRUK	Normal bruk	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	80	Tørt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-1,6	Uke 46, 2024

VINTERDEKK :

Dekksett ikke med på test

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,6	6,8
AKSEL 2	7,1	7,2

BREMSEBELEGG	VENSTRE			HØYRE		
	KLOSSER	BREMSEBÅND	BREMSESKIVER	KLOSSER	BREMSEBÅND	BREMSESKIVER
AKSEL 1	8,0		20,4	8,0		20,4
AKSEL 2	8,0		8,9	8,0		8,9

Klosser er målt i mm

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK			ELEKTRONISK SERVICEHEFTE		
Ja			Nei		
SISTE SERVICEDATO			KILOMETERSTAND		
09.12.2024			119469		
SERVICER UTFØRT			KILOMETERSTAND		
18.07.2023			113531		
29.11.2022			109617		
27.09.2021			100206		
11.11.2020			93165		
01.02.2017			61072		
03.12.2015			46054		
03.12.2013			28845		

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understallsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✗ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✗ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✗ Under bil
- ✗ Panser
- ✗ Dører
- ✗ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✗ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✗ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✗ Tak
- ✗ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Tenningsanlegg
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✗ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølssystem/vannpumpe
- ✗ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✗ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✗ Motor

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✗ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✗ Bremsfunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsvæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✗ Skiver
- ✗ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✗ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✗ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✗ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant